

การตรวจเช็คเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม ยี่ห้อ HUMAX รุ่น IR-H100S

อาการไฟไม่เข้าเครื่องตรวจสอบวงจร Switching Power Supply


ตรวจฟิวส์ ขนาด 250V 5A

วาริสเตอร์ TVR14621

IC 5M0365

ZD 18V

TL32-A

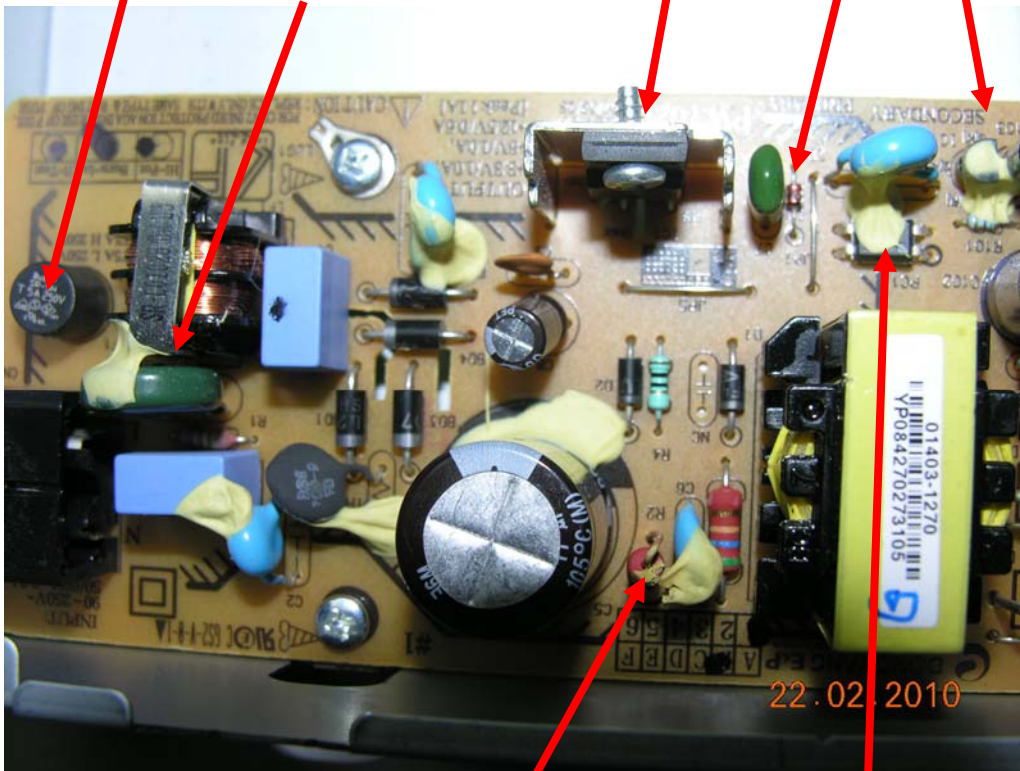


R 220 K 1/2 W ***

L0836/817B

ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ระบุไว้ด้านบน เนื่องจากมีการชำรุดบ่อยครั้งเมื่อเกิดไฟฟ้ากระชาก และมีอาการไฟไม่เข้าเครื่อง ตัวเลขหน้าปิดไม่ติด *** จะขาดบ่อยเพราะร้อนจัด

การวัดไฟตามจุดต่าง ๆ

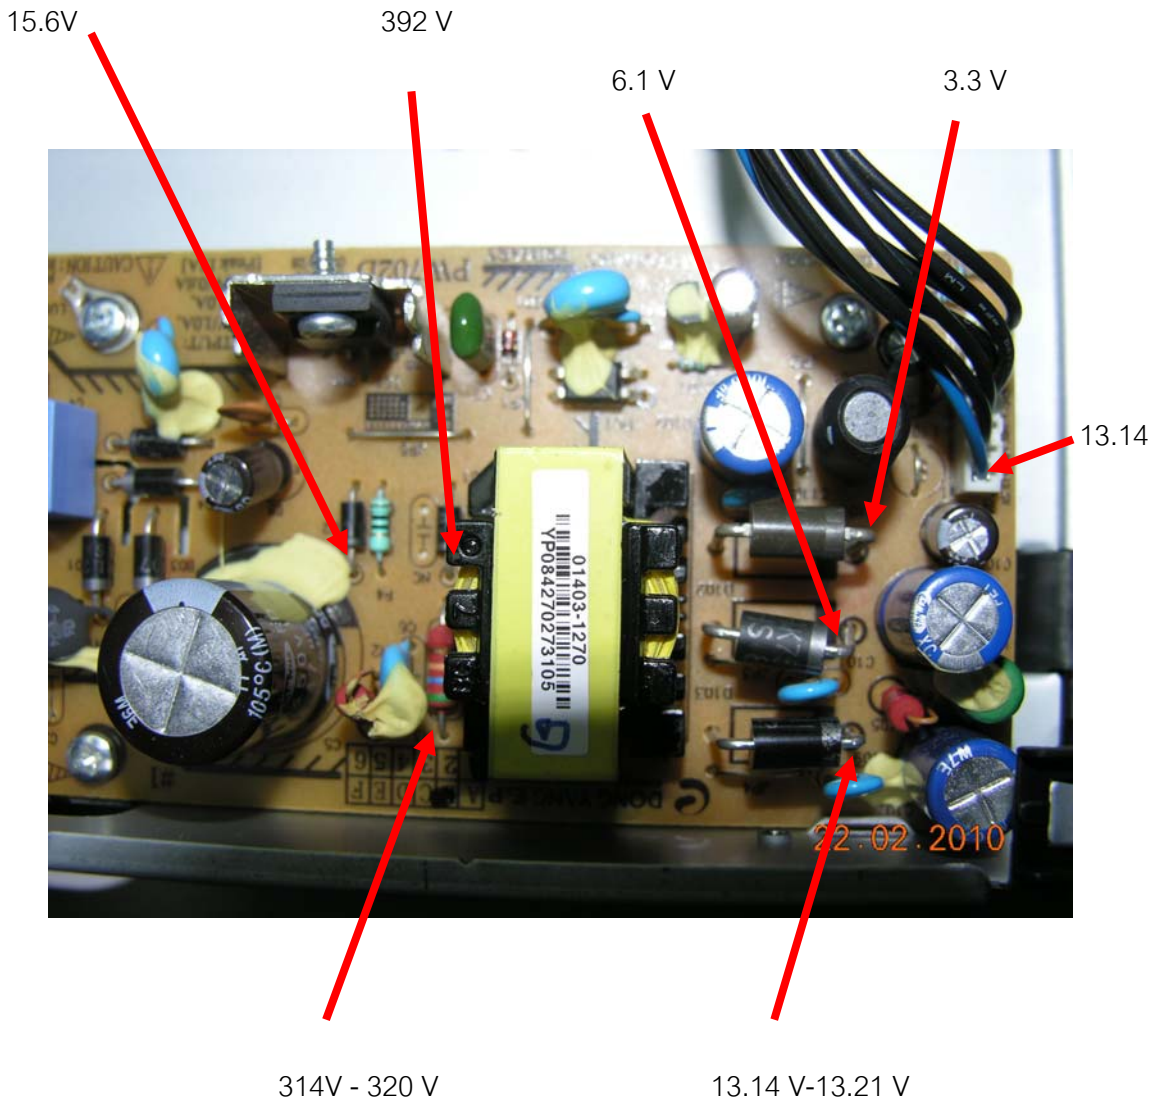

IC OPTO ISOLATOR

L 0836



3.15 V 2.10 V

IC,reference,voltage

TL32-A

เมนบอร์ด ของ Receiver IR-H100S



วัดไฟ LNB-IN



หากไฟ LNB ไม่มีแรงดัน ให้ตรวจดูที่ขั้ว LNB อาจมีปัญหาก็จุดต่อที่งานหรือน้ำเข้า



Mr. Tirong Sadwae

Ict Center nst